

鬼怒川・小貝川の安全利用点検を実施しました。

下館河川事務所管内では、河川の利用者が多くなる4、5月の連休前と夏休み前に職員自らが河岸などの水辺周りや階段、堤防や護岸等多くの方が利用される箇所について、安全利用点検を実施しました。

今回は、4月20日までに各出張所で点検を行い、特に黒子出張所では河川愛護モニターの方の同行で「利用者の目線」から点検を実施しました。

点検した結果、危険な箇所と判断された箇所には、注意喚起看板等の対策を実施しました。対策した箇所については、次ページ以降に掲載してありますのでご覧下さい。なお、河川を利用する際には、利用者自らが注意し利用されるよう、お願い致します。



〔河川愛護モニターとの点検状況〕

河川(水面を含む)における安全利用点検結果一覧表

整備局名	関東地方整備局	事務所・出張所名			下館河川事務所					
水系名	河川名	対象区域			点検対象施設名	点検実施 期 間	点検結果 (破損状況)	対策の 要 否	実施予定の応急措置	既往の対策の 有無
		左右岸	距離標	区域番号						
利根川	鬼怒川	左岸	99. 75k (560m)	低護－1	低水護岸	H24.4.17	異常なし	否		無
			92. 50k (400m)	低護－2	低水護岸	H24.4.17	玉石の上を歩く際は注意が必要	要	注意看板を設置する	無
			86. 00k (180m)	低護－3	低水護岸	H24.4.17	転落の恐れがある。	要	注意看板を設置する	無
			84. 25k	親－1	親水施設	H24.4.17	異常なし	否		無
			78.75k L=30m	低護－左1	根固め	2012/4/13	注意看板の破損、トラロープの緩みが見られる。	要	注意看板の修復。 トラロープの張り直し。	有
			77.25k L=250m	親護－左2	親水護岸	2012/4/13	特に問題はないと思われる。	否		
			76.5k	根固－左3	天然河岸 根固め等	2012/4/13	注意看板、トラロープ共に異常なし。 (23年度、洗掘部に4t根固めを設置)	否		有
			73.25k L=200m	天岸－左4	天然河岸	2012/4/17	河岸の洗掘が進んでおり、人、車が転落する危険有り。	要	バリケードの設置。	
			72.25k L=50m	親護－左5	きよはら 水辺の楽校 (親水護岸)	2012/4/17	特に問題はないと思われる。	否		
			55. 1k ～56. 4k (1300m)	低護－左1	低水護岸	H24.4.17	階段部の堆積土砂撤去 坂路部進入防止対策の設置	要	階段部の堆積土砂撤去 坂路部進入防止対策の設置	無
			56. 7k ～57. 0k (300m)	低護－左2	低水護岸	H24.4.17	護岸・階段護岸付近に注意喚起 看板補修・補充	要	護岸・階段護岸付近に注意喚 起看板補修・補充	有
			5. 3k ～5. 5k (200m)	低護－左1	低水護岸	4月13日	異常なし	否		有 (平成16年7月)

整備局名	関東地方整備局	事務所・出張所名			下館河川事務所					
水系名	河川名	対象区域			点検対象施設名	点検実施 期 間	点検結果 (破損状況)	対策の 要 否	実施予定の応急措置	既往の対策の 有 無
		左右岸	距離標	区域番号						
利根川	鬼怒川	左岸	10. 8k ～11. 5k (700m)	低護一左2	低水護岸	4月13日	異常なし	否		有 (平成14年4月)
			18. 32k ～18. 47k (150m)	低護一左3	低水護岸	4月13日	異常なし	否		有 (平成16年7月)
			22. 25k	その他一左1	繫船通路 (石下緊急船着き場)	4月13日	注意看板がない。 船着き場に土砂が溜まっている。 進入防止柵がない。	要	注意看板を設置する。 土砂を撤去する。 進入防止柵を設置する。	有 (平成23年7月)
			22. 5k ～23. 3k (800m)	低護一左4	低水護岸	4月13日	異常なし	否		無
			27. 2k ～28. 0k (800m)	低護一左5	低水護岸	4月13日	異常なし	否		無
			27. 25k ～28. 0k (750m)	親一左1	水辺の楽校	4月13日	船着き場の転落防止柵が損傷している。 駐車場に設置している立入防止 杭が一部ない。	要	補修する。 復旧する。	有 (平成23年7月)
利根川	鬼怒川	左右岸	5. 1k	堰一1	床止め (玉台床止め)	4月13日	異常なし	否		無
			11. 0k	堰一2	床止め (水海道床止め)	4月13日	異常なし	否		有 (平成23年7月)
			16. 0k	堰一3	床止め (三妻床止め)	4月13日	異常なし	否		無
			22. 8k	堰一4	床止め (石下床止め)	4月13日	異常なし	否		有 (平成22年4月)
			26. 6k	堰一5	床止め (鎌庭第一床止め)	4月13日	注意看板が破損している。	要	復旧する。	有 (平成23年7月)
			27. 8k	堰一6	床止め (鎌庭第二床止め)	4月13日	異常なし	否		有 (平成16年7月)

整備局名	関東地方整備局	事務所・出張所名			下館河川事務所					
水系名	河川名	対象区域			点検対象施設名	点検実施 期 間	点検結果 (破損状況)	対策の 要 否	実施予定の応急措置	既往の対策の 有無
		左右岸	距離標	区域番号						
利根川	鬼怒川	左右岸	31. 5k	堰－7	床止め (長塚床止め)	4月13日	異常なし	否		有 (平成21年6月)
利根川	鬼怒川	右岸	92. 50k－70	敷－1	高水敷	H24.4.17	ロープが張られていたが杭が倒れていた。転落の恐れがある。	要	河岸の法肩に盛り土を行う	有
			101. 25k－100	親－2	親水施設	H24.4.17	異常なし	否		無
			81.75k L=10m	水面－右1	天然河岸	2012/4/13	注意看板(川底が滑りやすい等)有り、異常なし。	否		有
			75.5k L=260m	低護－右2	根固め等	2012/4/13	災害現場近くへ車が乗り入れられている。 (車止めを設置していたが、その横を 抜けられている)注意看板無し。	要	車止めの移動。 バリケードの設置。 注意看板の設置。	有
			75.15k	観－右3	水位観測所	2012/4/13	特に問題はないと思われる。	否		有
			66.75k	水面-右4	勝瓜魚道 勝瓜頭首工 及びその周辺	2012/4/13	注意看板の一部破損。ジェットスキー 利用者への看板が無くなっている。 (23年度の洪水による流出と思われる。)	要	注意看板の修復。 注意看板の設置。	有
			63.75k L=30m	低護－右5	根固め	2012/4/17	23年度の洪水で流れが変わり、緩やかになったため、看板等の設置は 必要ないと思われる。	否		
			62k L=150m	低護－右6	低水護岸	2012/4/17	23年度の洪水で流れが変わり、緩やかになったため、看板等の設置は 必要ないと思われる。	否		
			40. 65k ～41. 15k (650m)	高護－右1	高水護岸	H24.4.17	階段護岸付近に注意喚起看板補充	要	階段護岸付近に注意喚起看 板補充	有
			41. 55k	樋－右1	樋門・樋管	H24.4.17	異常無し	否		有
			48. 8k ～49. 1k (300m)	低護－右1	低水護岸	H24.4.17	階段護岸付近に注意喚起看板設置	要	階段護岸付近に注意喚起看 板設置	有

整備局名	関東地方整備局	事務所・出張所名			下館河川事務所					
水系名	河川名	対象区域			点検対象施設名	点検実施 期 間	点検結果 (破損状況)	対策の 要 否	実施予定の応急措置	既往の対策の 有 無
		左右岸	距離標	区域番号						
利根川	鬼怒川	右岸	16k	その他－右1 その他－右2	繫船通路 (三妻床止上緊急船着き場) (三妻床止下緊急船着き場)	4月13日	船着き場に土砂が溜まっている。 【三妻床止上流側】	要	土砂を撤去する。	有 (平成23年7月)
			26. 5k ～28. 0k (1500m)	低護－右1	低水護岸	4月13日	異常なし	否		無
			30. 25k ～30. 5k (250m)	低護－右2	低水護岸	4月13日	異常なし	否		有 (平成20年4月)
			27. 25k ～28. 0k (750m)	親－右1	水辺の楽校	4月13日	転落防止柵が鎖で繋がれていない	要	ロープで養生	有 (平成23年7月)
利根川	小貝川	左岸	75.9k	階－左1	階段	H24.4.16	現在設置してある段差解消対策 に損傷がみられる	要	既設段差解消対策の補修 不法投棄警告看板の補修	有 (H20.4設置)
			53. 4k ～53. 5k (100m)	低護－左1	低水護岸	H24.4.17	異常なし	否	特になし	無
			20k+262m	樋－左1	樋管 (槐戸樋管)	H24.4.18 ～ H24.4.23	異常なし	否		有 注意喚起看板
			23k+250m ～25k+400m	管道－左1	管理用道路	H24.4.18 ～ H24.4.23	異常なし	否		
			25k	水面－左1	水面利用	H24.4.18 ～ H24.4.23	異常なし	否		有 注意喚起看板
			25k+450m	水面－左2	水面利用	H24.4.18 ～ H24.4.23	異常なし	否		有 注意喚起看板
			26k+800m ～26k+900m (100m)	根－左1	根固め	H24.4.18 ～ H24.4.23	注意看板が消失	有	注意看板を設置	有 注意喚起看板
			26k+900m	水面－左3	水面利用	H24.4.18 ～ H24.4.23	異常なし	否		有 注意喚起看板

整備局名	関東地方整備局	事務所・出張所名			下館河川事務所					
水系名	河川名	対象区域			点検対象施設名	点検実施 期 間	点検結果 (破損状況)	対策の 要 否	実施予定の応急措置	既往の対策の 有無
		左右岸	距離標	区域番号						
利根川	小貝川	左岸	27k+100m	樋一左2	樋管 (離山排水樋管)	H24.4.18 ～ H24.4.23	異常なし	否		有 注意喚起看板
			26k+900m ～27k (100m)	敷一左1	水路(離山水路) (福岡堰左岸下流)	H24.4.18 ～ H24.4.23	転落防止看板が焼失 転落防止柵が一部折れている	有	転落防止看板設置 転落防止柵の隙間を 虎ロープで養生	有 注意喚起看板
			27k+100 ～27k+200m (100m)	堤一左1	堤防	H24.4.18 ～ H24.4.23	異常なし	否		有 注意喚起看板
			29k+100m	水面一左4	水面利用	H24.4.18 ～ H24.4.23	異常なし	否		有 注意喚起看板
			30k+250m	水面一左5	水面利用	H24.4.18 ～ H24.4.23	異常なし	否		有 注意喚起看板
			31k+600m	水観一左1	水位観測所 (下郷水位流量観測所)	H24.4.18 ～ H24.4.23	立入り禁止看板なし	有	立入り禁止看板を設置	
			34k+330m	樋一左3	樋管 (豊里排水樋管)	H24.4.18 ～ H24.4.23	異常なし	否		有 注意喚起看板
			38k+660m	樋一左4	樋管 (糠俵排水樋管)	H24.4.18 ～ H24.4.23	異常なし	否		有 注意喚起看板
			39k+855m	樋一左5	樋管 (川澄排水樋管)	H24.4.18 ～ H24.4.23	異常なし	否		有 注意喚起看板
			40k+430m	樋一左6	樋管 (国神排水樋管)	H24.4.18 ～ H24.4.23	異常なし	否		有 注意喚起看板
			5. 0k	親一左1	スロープ・階段	H24.4.18	転落:危険性あり 施設の状況:異状なし 注意喚起:看板未設置 看板必要	要	注意喚起看板の設置 (2箇所)	無
			6. 0k+100m	水門一左1	伊丹水門	H24.4.18	転落:危険性なし 施設の状況:転落防止柵のボルト 緩み	要	ボルトの締め直し	無

整備局名	関東地方整備局	事務所・出張所名			下館河川事務所					
水系名	河川名	対象区域			点検対象施設名	点検実施 期 間	点検結果 (破損状況)	対策の 要 否	実施予定の応急措置	既往の対策の 有無
		左右岸	距離標	区域番号						
利根川	小貝川	左岸	9. 6k+69m ～9. 6+99m (30m)	低護－左1	低水護岸 (階段護岸)	H24.4.18	転落：危険性あり 施設の状況：異常なし 注意喚起：看板設置済	否		有 注意看板の設置
			15. 0k～15. 4k (400m)	低護－左2	低水護岸	H24.4.18	転落：危険性あり 施設の状況：異常なし 注意喚起：看板未設置 看板必要	要	注意喚起看板の設置 (3箇所)	無
			18. 6k ～18. 6+100m (100m)	低護－左3	低水護岸	H24.4.18	転落：危険性あり 施設の状況：異常なし 注意喚起：看板設置済	否		有 注意看板の更 新(H23)
利根川	小貝川	右岸	77.0k～77.2k	敷－右1	管理用通路	H24.4.16	現在設置してある進入防止策に 損傷がみられる	要	既設進入防止策の補修(ロー プの張り直し)	有 (H22.4設置)
			75.9k	階－右1	階段	H24.4.16	異常なし	否		有 (H20.4設置)
			70.0k	低護－右1	自然河岸	H24.4.16	現在設置してある進入防止策に 損傷がみられる	要	注意喚起看板の再設置 既設進入防止策の補修(ロー プの張り直し)	有 (H17.9設置)
			65.9K	低護－右2	低水護岸	H24.4.16	現在設置してある進入防止策に 損傷がみられる	要	注意喚起看板の再設置 既設進入防止策の補修(ロー プの張り直し)	有 (H17.4設置)
			65.8K	敷－右2	高水敷	H24.4.16	異常なし	否		有 (H22.4設置)
			64.9K	低護－右3	低水護岸	H24.4.16	現在設置してある進入防止策に 損傷がみられる	要	注意喚起看板の再設置 既設進入防止策の補修(ロー プの張り直し)	有 (河岸部：H21.4設置) (通路部：H22.3設置)
			63.5K	低護－右4	低水護岸	H24.4.16	現在設置してある進入防止策に 損傷がみられる	要	注意喚起看板の再設置	有 (河岸部：H21.4設置)
			45. 7k	樋－右1	糸繰川水門	H24.4.17	異常なし	否	特になし	有 注意喚起看板設置 (H23.7)
			45. 7k	樋－右2	糸繰川 排水機場 樋管	H24.4.17	異常なし	否	特になし	有 注意喚起看板設置 (H23.7)

整備局名	関東地方整備局	事務所・出張所名			下館河川事務所					
水系名	河川名	対象区域			点検対象施設名	点検実施 期 間	点検結果 (破損状況)	対策の 要 否	実施予定の応急措置	既往の対策の 有無
		左右岸	距離標	区域番号						
利根川	小貝川	右岸	45. 8k ～46. 3km (500m)	低護一右2	比毛護岸	H24.4.17	異常なし	否	特になし	無
			54. 0k	他一右1	母子島初期湛水池	H24.4.17	異常なし	否	特になし	無
			20k+480m	樋一右1	樋管 (古瀬排水樋管)	H24.4.18 ～ H24.4.23	異常なし	否		有 注意喚起看板
			20k+810m	水観一右1	水位観測所 (川又水位流量観測所)	H24.4.18 ～ H24.4.23	異常なし	否		有 注意喚起看板
			22k+765m	樋一右2	樋管 (八間堀排水樋管)	H24.4.18 ～ H24.4.23	異常なし	否		有 注意喚起看板
			23k+140m	樋一右1	樋管 (新井木排水樋管)	H24.4.18 ～ H24.4.23	異常なし	否		有(H19.7) 仮設転落防止柵
			25k+400m	水面一右1	水面利用	H24.4.18 ～ H24.4.23	異常なし	否		有(H19.8) 仮設転落防止柵
			27k-50m	水面一右2	水面利用	H24.4.18 ～ H24.4.23	異常なし	否		有 注意喚起看板
			27k-100m ～27k (100m)	敷一右1	水路(朝日水路) (福岡堰右岸下流)	H24.4.18 ～ H24.4.23	異常なし	否		有(H20.4) 注意喚起看板
			27k+60m	樋一右4	樋管 (朝日排水樋管)	H24.4.18 ～ H24.4.23	異常なし	否		有 注意喚起看板
			29k-300m	水面一右3	水面利用	H24.4.18 ～ H24.4.23	異常なし	否		有(H15.7) 注意喚起看板
			30k+600m	水面一右4	水面利用	H24.4.18 ～ H24.4.23	異常なし	否		有 注意喚起看板

整備局名	関東地方整備局	事務所・出張所名			下館河川事務所					
水系名	河川名	対象区域			点検対象施設名	点検実施 期 間	点検結果 (破損状況)	対策の 要 否	実施予定の応急措置	既往の対策の 有無
		左右岸	距離標	区域番号						
利根川	小貝川	右岸	31k+800m	樋一右5	樋管 (上蛇排水樋管)	H24.4.18 ～ H24.4.23	川裏転落防止柵に隙間あり	有	川裏転落防止柵の隙間を 虎ロープで養生	有 注意喚起看板
			32k+200m	水面一右5	水面利用	H24.4.18 ～ H24.4.23	異常なし	否		有 注意喚起看板
			35k+550m	樋一右6	樋管 (豊田排水樋管)	H24.4.18 ～ H24.4.23	異常なし	否		有(H22.4) 川裏陥没箇所 土嚢設置
			35k+600m	水面一右6	水面利用	H24.4.18 ～ H24.4.23	異常なし	否		有 注意喚起看板
			35k+610m	水観一右2	水位観測所 (上郷水位流量観測所)	H24.4.18 ～ H24.4.23	異常なし	否		有 注意喚起看板
			39k-100m ～39k (100m)	敷一右2	水路 (館方樋管)	H24.4.18 ～ H24.4.23	異常なし	否		有(H19.4) 注意喚起看板 仮設転落防止柵
			40k-428m	樋一右7	樋管 (大園木排水樋管)	H24.4.18 ～ H24.4.23	異常なし	否		有 注意喚起看板
			0. 0k～0. 2k (200m)	道一右1	サイクリング道路	H24.4.18	手摺りの状況:異常なし 注意喚起:看板の必要なし	否		有 転落防止柵補 修(H22)
			1. 6k-35m ～1. 6k+155m (140m)	低護一右1	低水護岸 (階段護岸)	H24.4.18	転落:危険性あり 施設の状況:異常なし(H23維持工事) 注意喚起:看板設置済	否		(地震による被災箇所) 有 トラロープ、注意看板の設置(H23)
			2. 2k～2. 4k (200m)	低護一右2	低水護岸 (階段護岸)	H24.4.18	転落:危険性あり 施設の状況:異常なし 注意喚起:看板設置済	否		有 注意看板の設置
			2. 4k～2. 6k (200m)	低護一右3	低水護岸	H24.4.18	転落:危険性なし 施設の状況:異常なし 注意喚起:看板の必要なし	否		無
			3. 2k～3. 4k (200m)	河岸一右1	天然河岸	H24.4.18	転落:危険性あり 施設の状況:異常なし 注意喚起:看板欠落 看板必要	要	注意喚起看板の再設置 (2箇所)	有 注意看板の更新

整備局名	関東地方整備局	事務所・出張所名			下館河川事務所					
水系名	河川名	対象区域			点検対象施設名	点検実施 期 間	点検結果 (破損状況)	対策の 要 否	実施予定の応急措置	既往の対策の 有無
		左右岸	距離標	区域番号						
利根川	小貝川	右岸	3. 4k～3. 6k (200m)	低護一右4	低水護岸	H24.4.18	転落:危険性あり 施設の状況:異状なし 注意喚起:看板未設置 看板必要	要	注意喚起看板の再設置 (2箇所)	有 注意看板の更新
			3. 8k～4. 0k (200m)	低護一右5	低水護岸	H24.4.18	転落:危険性あり 施設の状況:異状なし(H23維持工 注意喚起:看板設置済	否		有 注意看板の設 置(H23)
			4. 4k+100m	親一右1	スロープ・階段	H24.4.18	転落:危険性あり 施設の状況:異状なし 注意喚起:看板未設置 看板必要	要	注意喚起看板の設置 (2箇所)	無
			9. 6k+100m	親一右2	階段	H24.4.18	転落:危険性あり 施設の状況:異状なし 注意喚起:看板設置済	否		無
			9. 8k+100m	親一右3	スロープ・階段	H24.4.18	転落:危険性あり 施設の状況:異状なし 注意喚起:看板設置済	否		無
			19. 4k～20m ～19. 4+140m (160m)	低護一右6	低水護岸	H24.4.18	転落:危険性あり 施設の状況:異状なし(H23築堤護岸工事) 注意喚起:看板未設置 看板必要	要	注意喚起看板の設置 (2箇所)	無

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方備局	事務所名	下館河川事務所
水系名	利根川水系	河川名	鬼怒川【氏家(出)】
施設名	低護－2	施設名	低水護岸

[対策前] 危険性の注意喚起



点検日:H24. 4. 17

[対策後] 注意看板設置



対策日:H24. 4. 18

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方備局	事務所名	下館河川事務所
水系名	利根川水系	河川名	鬼怒川【氏家(出)】
施設名	低護－3	施設名	低水護岸

[対策前] 危険性の注意喚起



点検日:H24. 4. 17

[対策後] 注意看板設置



対策日:H24. 4. 18

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方備局	事務所名	下館河川事務所
水系名	利根川水系	河川名	鬼怒川【氏家(出)】
施設名	敷－1	施設名	高水敷

[対策前] 安全対策



点検日: H24. 4. 17

[対策後] 法肩盛土



対策日: H24. 4. 18

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	下館河川事務所
水系名	利根川水系	河川名	鬼怒川【石井(出)】
施設名	根固め	区域番号	親護一左1



【注意看板の破損、トラロープの張り直し】

点検日：H24.4.13



看板の設置とトラロープの張り直し

対策日：H24.4.24

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	下館河川事務所
水系名	利根川水系	河川名	鬼怒川【石井(出)】
施設名	天然河岸	区域番号	天岸一左4



【バリケードの設置】

点検日：H24.4.17



※現場へ入る管理用通路の入り口を、バリケードで封鎖。

対策日：H24.4.18

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	下館河川事務所
水系名	利根川水系	河川名	鬼怒川【石井(出)】
施設名	根固め等	区域番号	低護一右2



【車止めの移動、バリケード、注意看板の設置】

点検日：H24.4.13



↑ 注意看板の設置




上記の車止めより前に、バリケードも設置。

対策日：H24.4.13&24

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	下館河川事務所
水系名	利根川水系	河川名	鬼怒川【石井(出)】
施設名	勝瓜魚道及びその周辺	区域番号	水面一右4

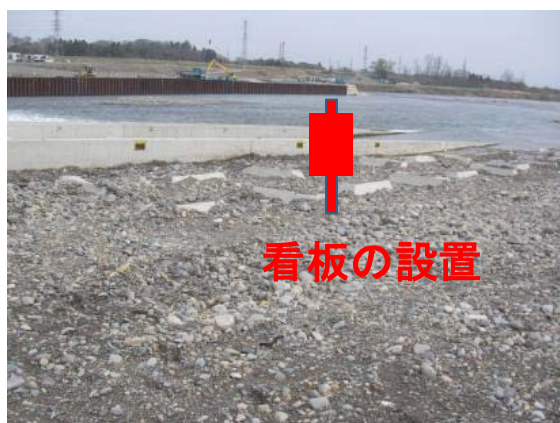

【注意看板の修復、追加設置】

点検日：H24.4.13



↑ 魚道付近へ注意看板の追加



← 水上バイク利用者への注意喚起

対策日：H24.4.24

安全利用点検結果 (対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	下館河川事務所
水系名	利根川	河川名	鬼怒川〔伊讃(出)〕
施設名	低水護岸	区域番号	低護－左2

※ 対策前



H24.4.21撮影

※ 対策後



H24.4.21撮影

安全利用点検結果 (対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	下館河川事務所
水系名	利根川	河川名	鬼怒川〔伊讃(出)〕
施設名	低水護岸	区域番号	低護－左1

※ 対策前



H24.4.21撮影

※ 対策後



H24.4.21撮影

安全利用点検結果 (対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	下館河川事務所
水系名	利根川	河川名	鬼怒川〔伊讃(出)〕
施設名	低水護岸	区域番号	低護－左1

※ 対策前



H24.4.21撮影

※ 対策後



H24.4.21撮影

安全利用点検結果 (対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	下館河川事務所
水系名	利根川	河川名	鬼怒川〔伊讃(出)〕
施設名	高水護岸	区域番号	高護一右1

※ 対策前



H24.4.21撮影

※ 対策後



H24.4.21撮影

安全利用点検結果 (対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	下館河川事務所
水系名	利根川	河川名	鬼怒川〔伊讃(出)〕
施設名	低水護岸	区域番号	低護－右1

※ 対策前



H24.4.21撮影

※ 対策後



H24.4.21撮影

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	下館河川事務所
水系名	利根川水系	河川名	鬼怒川
施設名	繋船通路(石下緊急船着き場)	区域番号	その他－左1

※ 対策前



点検日:H24.04.13

※ 対策後



対策日:H24.20

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	下館河川事務所
水系名	利根川水系	河川名	鬼怒川
施設名	水辺の楽校	区域番号	親一左1

※ 対策前



点検日: H24.04.13

※ 対策後



対策日: H24.20

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	下館河川事務所
水系名	利根川水系	河川名	鬼怒川
施設名	水辺の楽校	区域番号	親一右1

※ 対策前



点検日: H24.04.13

※ 対策後



対策日: H24.05.

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	下館河川事務所
水系名	利根川水系	河川名	鬼怒川
施設名	繋船通路(三妻床止上緊急船着き場)	区域番号	その他－右1

※ 対策前



点検日: H24.04.13

※ 対策後



対策日: H24.20

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	下館河川事務所
水系名	利根川水系	河川名	鬼怒川
施設名	床止め(鎌庭第一床止め)	区域番号	堰－5

※ 対策前



点検日: H24.04.13

※ 対策後



対策日: H24.20

安全利用点検結果 (対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	下館河川事務所
水系名	利根川水系	河川名	小貝川
施設名	階段	区域番号	階－左1

※対策前

階段最上段の損壊による転落の可能性




単管にぐらつき有り

点検日:4月16日

※対応後

階段最上段の補修

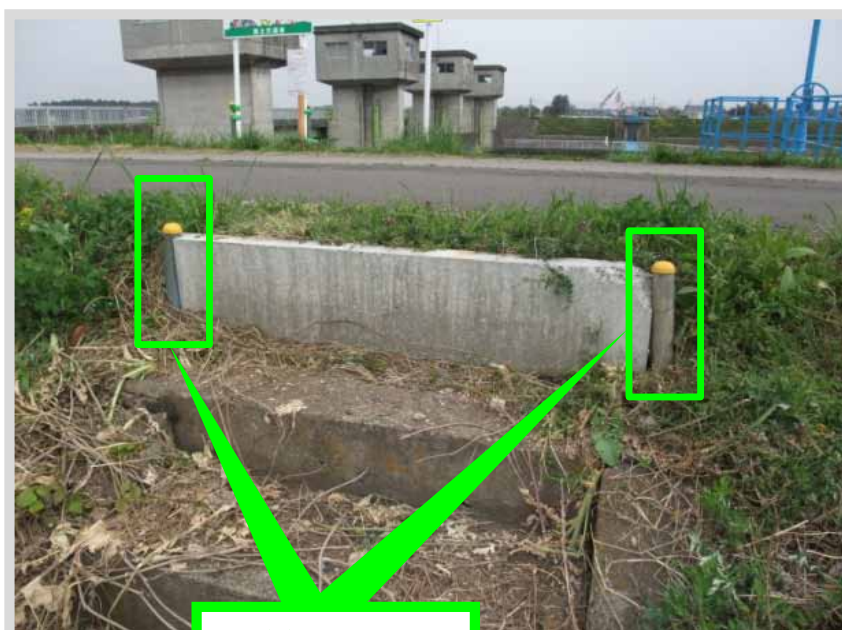

単管の交換

対策日:4月24日

安全利用点検結果 (対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	下館河川事務所
水系名	利根川水系	河川名	小貝川
施設名	管理用通路	区域番号	敷－右1

※対策前

河道への転落の可能性



進入防止柵の劣化

点検日: 4月16日

※対応後

ロープの張り替え



注意看板の設置



対策日: 4月24日

安全利用点検結果 (対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	下館河川事務所
水系名	利根川水系	河川名	小貝川
施設名	自然河岸	区域番号	低護－右1

※対策前

自然河岸の崩落箇所から転落の可能性



進入防止柵の劣化

点検日: 4月16日

※対応後

ロープの張り替え

注意看板の設置



対策日: 4月24日

安全利用点検結果 (対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	下館河川事務所
水系名	利根川水系	河川名	小貝川
施設名	低水護岸	区域番号	低－右2

※対策前

河道への転落の可能性



進入防止柵の劣化



看板の老朽化

点検日: 4月16日

※対応後

ロープの張り替え



注意看板の設置



対策日: 4月24日

安全利用点検結果 (対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	下館河川事務所
水系名	利根川水系	河川名	小貝川
施設名	低水護岸	区域番号	低護－右3

※対策前

管理用道路への進入の可能性




点検日: 4月16日

※対応後

ロープの張り替え

注意看板の設置

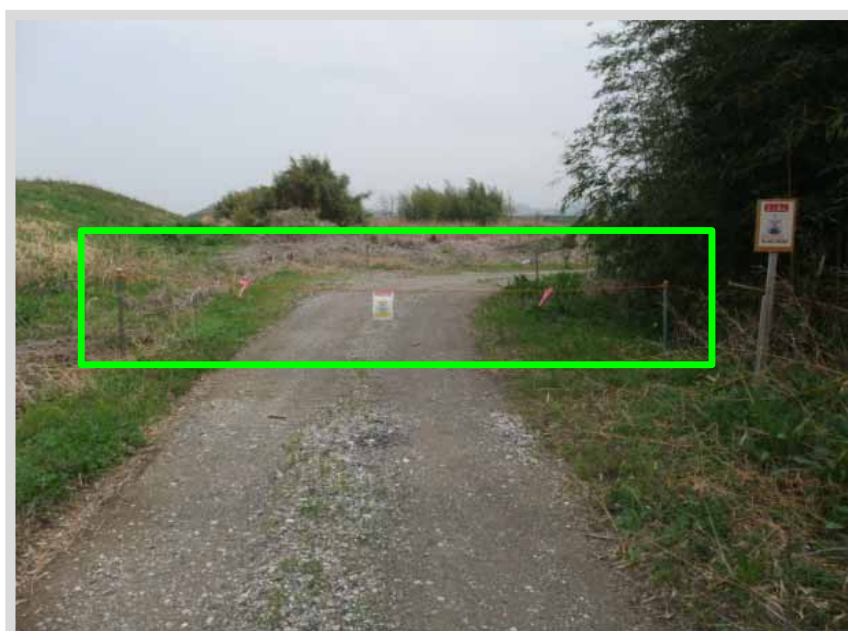

対策日: 4月24日

安全利用点検結果 (対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	下館河川事務所
水系名	利根川水系	河川名	小貝川
施設名	低水護岸	区域番号	低護－右4

※対策前

河道への転落の可能性



注意看板が無い

点検日: 4月16日

※対応後

ロープの張り替え・看板の設置



対策日: 4月24日

安全利用点検結果 (対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	下館河川事務所
水系名	利根川	河川名	小貝川
施設名	下郷水位観測所	区域番号	水観－左1

※対策前



立入り禁止看板がない

点検日：H24.4.16

※対策後



立入り禁止看板を設置

対策日：H24.4.24

安全利用点検結果 (対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	下館河川事務所
水系名	利根川	河川名	小貝川
施設名	上蛇排水樋管	区域番号	樋一右5

※対策前



転落防止柵に隙間有り

点検日：H24.4.16

※対策後



虎口ロープで養生

対策日：H24.4.24

安全利用点検結果 (対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	下館河川事務所
水系名	利根川	河川名	小貝川
施設名	水路 (離山水路)	区域番号	敷一左1

※対策前



転落禁止看板が焼失

点検日：H24.4.24

※対策後



転落禁止看板を再設置

対策日：H24.4.24

安全利用点検結果 (対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	下館河川事務所
水系名	利根川	河川名	小貝川
施設名	水路 (離山水路)	区域番号	敷一左1

※対策前



転落防止柵が何本か折れている

点検日：H24.4.24

※対策後



虎口テープ養生

対策日：H24.4.24

安全利用点検結果 (対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	下館河川事務所
水系名	利根川	河川名	小貝川
施設名	根固め	区域番号	根－左1

※対策前



転落注意看板が消失

点検日：H24.4.24

※対策後



転落注意看板を設置

対策日：H24.4.25

安全利用点検(H24GW前) 対策箇所写真

整備局名	関東地方整備局	事務所名	下館河川事務所
水系名	利根川水系	河川名	小貝川
施設名	天然河岸	区域番号	河岸一右1

対策前



点検日: H24.4.18

対策後



注意喚起看板設置

対策日: H24.4.23

安全利用点検(H24GW前) 対策箇所写真

整備局名	関東地方整備局	事務所名	下館河川事務所
水系名	利根川水系	河川名	小貝川
施設名	低水護岸	区域番号	低護一右4

対策前



点検日: H24.4.18

対策後



注意喚起看板設置

対策日: H24.4.23

安全利用点検(H24GW前) 対策箇所写真

整備局名	関東地方整備局	事務所名	下館河川事務所
水系名	利根川水系	河川名	小貝川
施設名	スロープ・階段	区域番号	親-左1

対策前



点検日: H24.4.18

対策後



注意喚起看板設置

対策日: H24.4.23

安全利用点検(H24GW前) 対策箇所写真

整備局名	関東地方整備局	事務所名	下館河川事務所
水系名	利根川水系	河川名	小貝川
施設名	低水護岸	区域番号	低護-右6

対策前



点検日: H24.4.18

対策後



注意喚起看板設置

対策日: H24.4.23

安全利用点検(H24GW前) 対策箇所写真

整備局名	関東地方整備局	事務所名	下館河川事務所
水系名	利根川水系	河川名	小貝川
施設名	スロープ・階段	区域番号	親-左1

対策前



点検日: H24.4.18

対策後



注意喚起看板設置

対策日: H24.4.23

安全利用点検(H24GW前) 対策箇所写真

整備局名	関東地方整備局	事務所名	下館河川事務所
水系名	利根川水系	河川名	小貝川
施設名	伊丹水門	区域番号	水門一左1

対策前



点検日: H24.4.18

対策後



ボルトの締め直し

対策日: H24.4.23

安全利用点検(H24GW前) 対策箇所写真

整備局名	関東地方整備局	事務所名	下館河川事務所
水系名	利根川水系	河川名	小貝川
施設名	低水護岸	区域番号	低護一左2

対策前



点検日:H24.4.18

対策後



注意喚起看板設置

対策日:H24.4.23