

# 河川の集中点検（二次点検）の点検結果と対応状況について

国土交通省水管理・国土保全局より「水管理・国土保全局所管施設（河川・ダム・砂防）の集中点検の結果について（平成 25 年 9 月 20 日）」にてお知らせした河川管理施設の一次点検結果を踏まえて、江戸川河川事務所管内にて実施した二次点検の点検結果とその対応状況についてお知らせします。

## <点検の結果>

	点検数量		要対策箇所		経過観察箇所		異常なし	
	樋管等	護岸(m)	樋管等	護岸(m)	樋管等	護岸(m)	樋管等	護岸(m)
空洞化	5	12,000	3	70	2	831	-	11,099
コンクリート等の劣化	53	8,000	-	-	53	68	-	7,932

## <要対策箇所について>

○排水樋管の 3 施設において、連続的な空洞が確認されました。


→樋管内部より底版下にセメントを充填し、空洞を埋める対策を完了しました。

○護岸ブロックの下に合計 70m の空洞が確認されました。

→ブロック内部にセメントを充填し空洞を埋める対策を、5 月末までに 39m 完了しました。  
残りの区間は、重点的に監視し、川が増水しやすい時期（出水期）が明ける 11 月以降に  
対策予定です。

### 【排水樋管】

3施設（花和田排水樋管、弁天排水樋管、道路排水樋管）において、樋管の底版下に連続的な空洞が確認されました。そこで、樋管内部より底版下にセメントを充填し、空洞を埋める対策を完了しました。

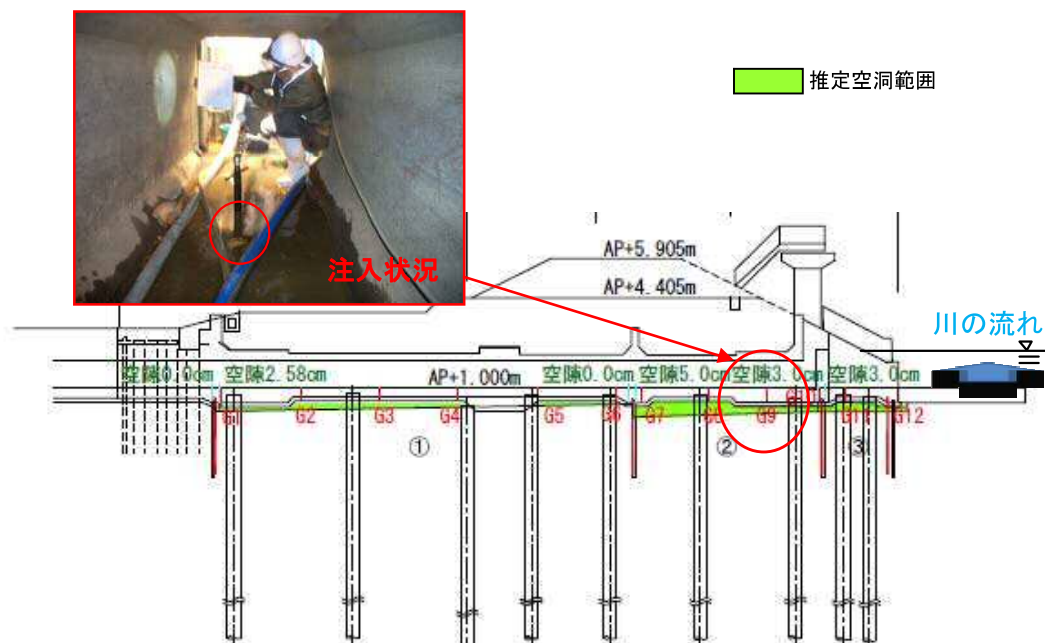

### 【護岸】

坂川の護岸ブロック下に空洞が合計約70m 確認されました。そこで、ブロック内部にセメントを充填し空洞を埋める対策を、5月末までに39m完了しました。残りの区間は、重点的に監視し、川が増水しやすい時期（出水期）が明ける11月以降に対策予定です。

