
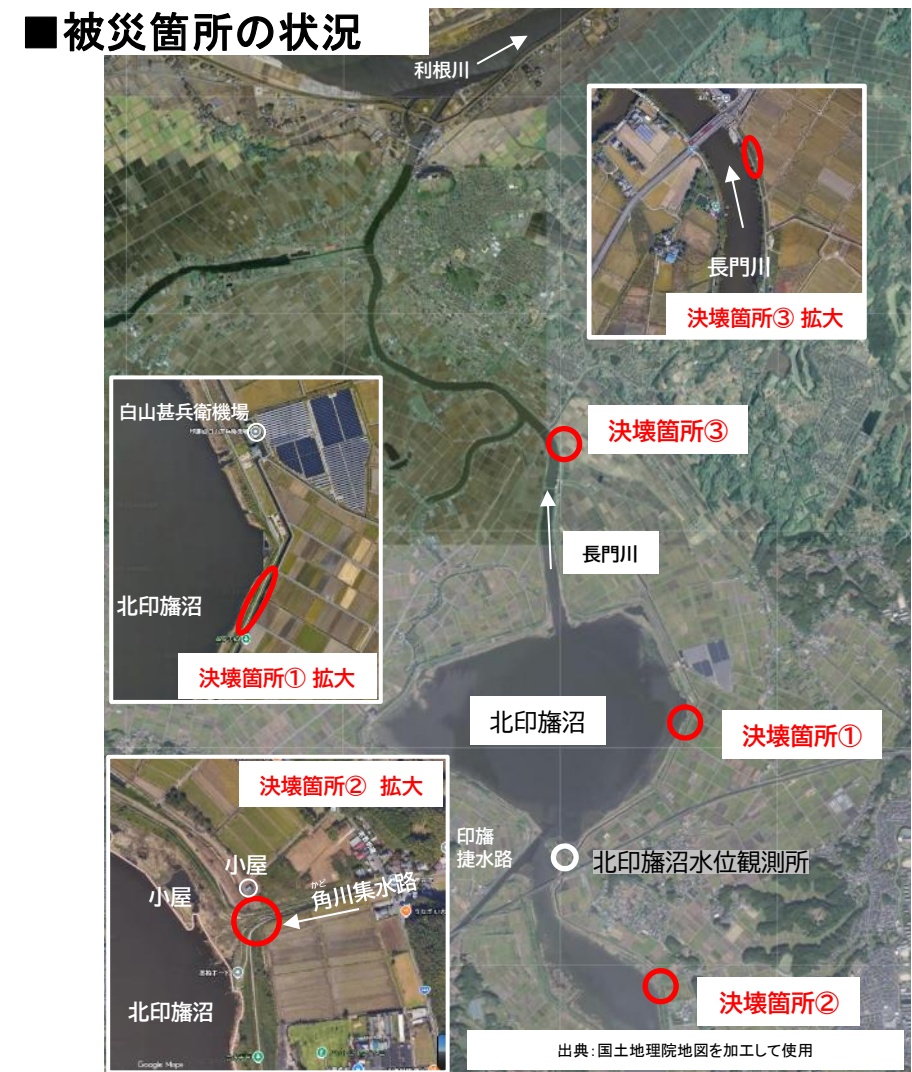


2. 決壊した堤防の応急復旧～チーム印旛沼～【10月16日(金) 17時時点】

発災日時・場所: 9月22日 5時頃※、①千葉県成田市船形干拓地先、②千葉県成田市下方地先
9月23日13時頃※、③千葉県印旛郡栄町酒直地先 ※については②と③は覚知日時
被災延長・被災概要: ①堤防決壊 L=72.6m ②堤防決壊 L=27.0m(右岸)、L=19.0m(左岸)
③堤防決壊 L=33.2m(右岸)

※堤防決壊延長は、今後変更される可能性あり。

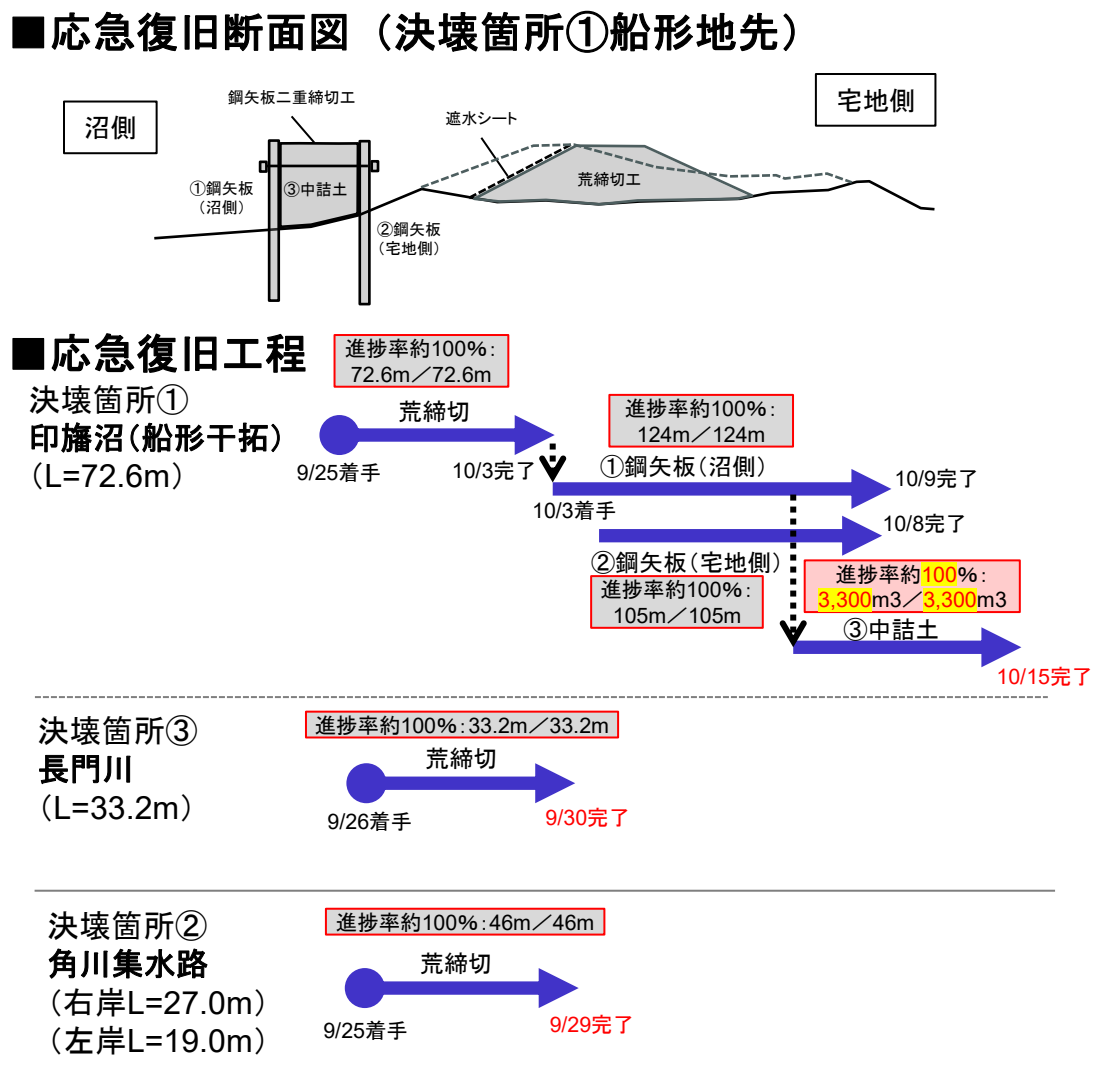

2. 決壊した堤防の応急復旧

～チーム印旛沼～【10月16日(金) 16時時点】
印旛沼(船形干拓)

【工事概要】

決壊した印旛沼の堤防の緊急復旧について、千葉県の要請に基づき技術的支援を実施しており、9月25日から緊急復旧工事に着手し、10月15日に鋼矢板二重締切工まで完了しました。10月16日に知事による施工状況確認を実施しました。

【施工業者】 鹿島建設(株)

- 【工事内容】
- ・工事用道路工
 - ・荒締切工
 - ・鋼矢板二重締切工

【工事経過】

・9月25日(金)	緊急復旧工事着手	
・9月28日(月)	工事用道路工	完了
・9月30日(水)	荒締切工(氾濫を止める)	完了
・10月1日(木)	荒締切工(HWL)	完了
・10月3日(土)	荒締切工(約YP5.0m)	完了
・10月8日(木)	鋼矢板二重締切工(鋼矢板:宅地側)	完了
・10月9日(金)	鋼矢板二重締切工(鋼矢板:沼側)	完了
・10月15日(木)	鋼矢板二重締切工(中詰土)	完了

【施工位置:成田市船形干拓地先】




進捗状況

位置図




凡例: ■:未施工 ■:施工中 ■:施工完了

応急復旧断面図

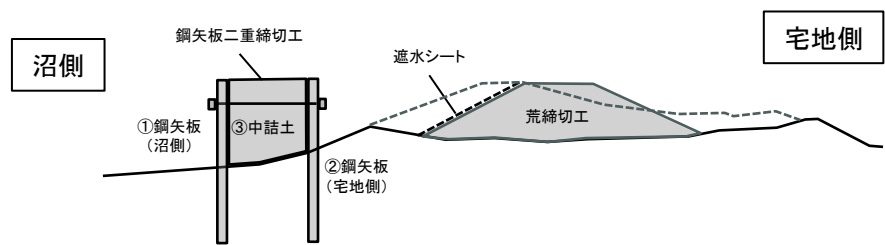

■応急復旧工程

決壊箇所①
印旛沼(船形干拓)
(L=72.6m)

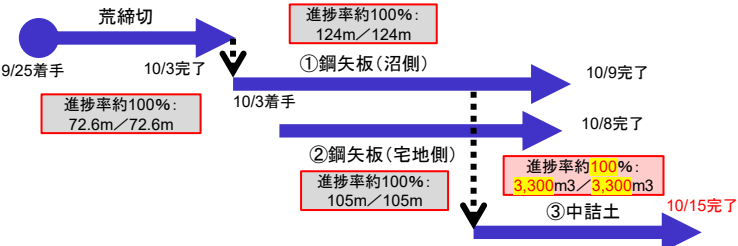

現地施工状況



10月15日 16:00 撮影

2. 決壊した堤防の応急復旧 ～チーム印旛沼～

工事前後の空撮

R8.9.22時点 あおぞら号撮影



R8.10.15時点 ドローン撮影



2. 決壊した堤防の応急復旧 ～チーム印旛沼～



工事用道路施工中



荒締切工施工中



荒締切工完了



二重締切工(鋼矢板打込み)施工中



二重締切工(中詰め)施工中



二重締切工完了

備蓄資材の活用による早期の復旧(河川防災ステーション)

○資材の手配・納入には数ヶ月の期間を要することありますが、印旛沼堤防の緊急復旧工事においては、出津地区及び佐原地区の河川防災ステーションの備蓄資材を使用したことで円滑な施工が可能となり、緊急復旧工事の早期完成に大きく貢献しました。

○また、今回、出津河川防災ステーションを、排水作業を行うための排水ポンプ車の待機場所として活用することにより、機動的な対応を行うことができました。

