



## 旧大隈重信別邸・旧古河別邸 既存材の補修方針(案)

既存材の部位	柱	土台
被害状況	腐朽／蟻害	部材全体 腐朽／蟻害
被害状況写真		
補修方法	根継ぎ	取り替え
継手	金輪継ぎ	腰掛けかま継ぎ／腰掛けあり継ぎ
箇所数	46箇所	23箇所
補修割合※	26%	32%

既存材の部位	土台	
被害状況	部材の一部 腐朽／蟻害	部材下端・側面 腐朽／蟻害
被害状況写真		
補修方法	一部取り替え	矧ぎ木
継手	腰掛けかま継ぎ／腰掛けあり継ぎ	—
箇所数	5箇所	32箇所
補修割合※	7%	44%

※補修割合 部材数に対する割合として算出している