

陸奥宗光別邸跡・旧古河別邸 既存材の補修方針(案)

既存材の部位	柱	
被害状況	部材全体 腐朽／蟻害	部材の一部 腐朽／蟻害
被害状況写真		
補修方法	取り替え	根継ぎ
継手	—	隠し十字目違
箇所数	3箇所	7箇所
補修割合※	約2%	約4%

既存材の部位	柱	
被害状況	部材の一部 腐朽／蟻害	部材の一部 腐朽／蟻害
被害状況写真		
補修方法	根継ぎ	根継ぎ
継手	金輪継ぎ	ほぞ加工
箇所数	8箇所	5箇所
補修割合※	約4%	約3%

※補修割合 部材数に対する割合として算出している



陸奥宗光別邸跡・旧古河別邸 既存材の補修方針(案)

既存材の部位	柱	
被害状況	部材側面 腐朽／蟻害	
被害状況写真		
補修方法	矧ぎ木	
継手	—	
箇所数	9箇所	
補修割合※	約5%	

既存材の部位		
被害状況		
被害状況写真		
補修方法		
継手		
箇所数		
補修割合※		

※補修割合 部材数に対する割合として算出している

陸奥宗光別邸跡・旧古河別邸 既存材の補修方針(案)

既存材の部位	土台	
被害状況	部材全体 腐朽／蟻害	部材の一部 腐朽／蟻害
被害状況写真		
補修方法	取り替え	一部取り替え
継手	—	追掛け大せん継ぎ
箇所数	10箇所	10箇所
補修割合※	約8%	約8%

既存材の部位	土台	
被害状況	部材下端・側面 腐朽／蟻害	
被害状況写真		
補修方法	矧ぎ木	
継手	—	
箇所数	27箇所	
補修割合※	約22%	

※補修割合 部材数に対する割合として算出している