


# 安全利用点検箇所(直轄砂防設備)

足尾砂防出張所管内点検：17箇所

大間々砂防出張所管内点検：2箇所

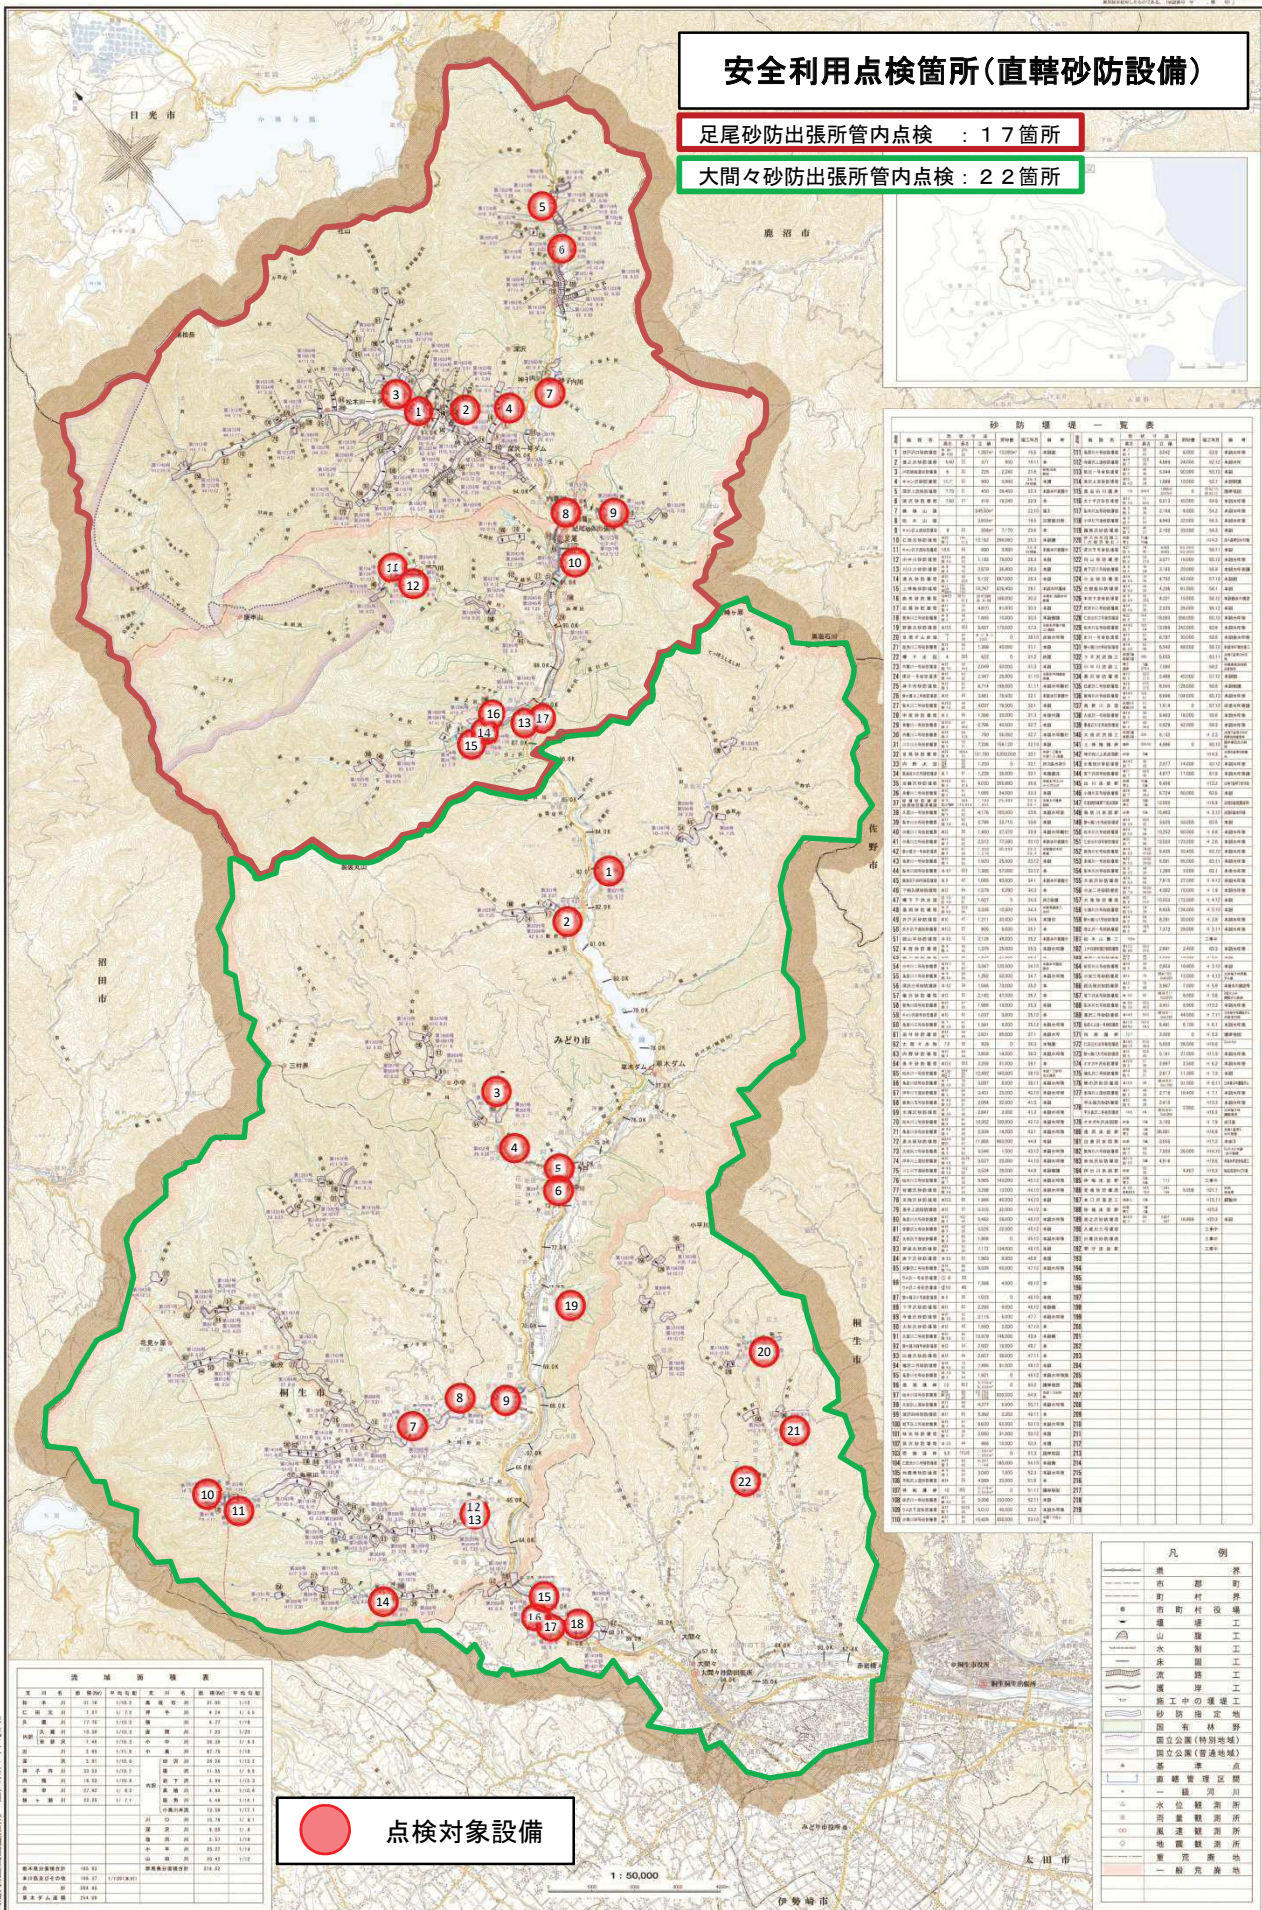


### 砂防堰堤一覧表

河川名	堰堤名	型式	総延長	築成	更新	維持費	備考	
足尾砂防出張所管内	1. 山崎川	堤防	1,250.00	1953	1953		...	
	2. 山崎川	堤防	1,447.50	2011	2011		...	
	3. 山崎川	堤防	2,326.50	1953	1953		...	
	4. 山崎川	堤防	1,800.00	1953	1953		...	
	5. 山崎川	堤防	400.00	1953	1953		...	
	6. 山崎川	堤防	1,830.00	1953	1953		...	
	7. 山崎川	堤防	1,500.00	1953	1953		...	
	8. 山崎川	堤防	1,500.00	1953	1953		...	
	9. 山崎川	堤防	1,500.00	1953	1953		...	
	10. 山崎川	堤防	1,500.00	1953	1953		...	
	11. 山崎川	堤防	1,500.00	1953	1953		...	
	12. 山崎川	堤防	1,500.00	1953	1953		...	
	13. 山崎川	堤防	1,500.00	1953	1953		...	
	14. 山崎川	堤防	1,500.00	1953	1953		...	
	15. 山崎川	堤防	1,500.00	1953	1953		...	
	16. 山崎川	堤防	1,500.00	1953	1953		...	
	17. 山崎川	堤防	1,500.00	1953	1953		...	
	大間々砂防出張所管内	18. 山崎川	堤防	1,500.00	1953	1953		...
		19. 山崎川	堤防	1,500.00	1953	1953		...

### 流域面積集計表

区分	面積(km <sup>2</sup> )	割合
計	10,150.00	100.00%
山崎川	4,500.00	44.34%
大間々川	5,650.00	55.66%

 点検対象設備

1 : 50,000

### 凡例

	県界
	市界
	町界
	村界
	支庁界
	建設予定地
	砂防堰堤
	国土利用
	国立公園(特別地区)
	国立公園(普通地区)
	基地
	管理区域
	一級河川
	二級河川
	支線
	測量基準
	測量精度
	測量年度
	測量方法

砂防設備の安全利用点検結果一覧表 (1/2)

水系名	河川名	対象区域	(図示No.)点検対象施設名	点検結果	応急措置
		地先			
利根川 (渡良瀬川)	松木川	日光市足尾町間々地先	(1)足尾砂防堰堤	擬木階段上に倒木あり	倒木を撤去済
	大畑沢	日光市足尾町愛宕下地先	(2)大畑沢緑の砂防ゾーン	東屋支柱の老朽化	要経過観察
	松木川	日光市足尾町愛宕下地先	(3)松木山腹工	擬木階段の一部が傾倒	維持工事で復旧予定
	深沢	日光市足尾町深沢地先	(4)深沢四号砂防堰堤	異常なし	
	神子内川	日光市足尾町神子内地先	(5)神子内川上流床固群	異常なし	
		日光市足尾町神子内地先	(6)神子内川流路工	異常なし	
		日光市足尾町神子内地先	(7)神子内砂防堰堤	異常なし	
	内籠川	日光市足尾町向原地先	(8)内籠川一号砂防堰堤	異常なし	
		日光市足尾町向原地先	(9)内籠川二号砂防堰堤	異常なし	
	渡良瀬川	日光市足尾町通洞地先	(10)通洞床固群	異常なし	
	小滝川	日光市足尾町石沢地先	(11)小滝川四号砂防堰堤	転落防止柵の破損	日光市により、遊歩道入り口に立入禁止措置済
		日光市足尾町銀山平地先	(12)銀山平砂防堰堤	異常なし	
	餅ヶ瀬川	日光市足尾町餅ヶ瀬地先	(13)餅ヶ瀬川九号砂防堰堤	本堤流木補足	要経過観察
		日光市足尾町餅ヶ瀬地先	(14)餅ヶ瀬川四号砂防堰堤	異常なし	
		日光市足尾町餅ヶ瀬地先	(15)餅ヶ瀬川三号砂防堰堤	異常なし	
		日光市足尾町餅ヶ瀬地先	(16)餅ヶ瀬川二号砂防堰堤	副堰堤右岸下流洗掘あり	要経過観察
		日光市足尾町餅ヶ瀬地先	(17)餅ヶ瀬川一号砂防堰堤	異常なし	

砂防設備の安全利用点検結果一覧表 (2/2)

水系名	河川名	対象区域	点検対象施設名	点検結果	応急措置	
		地先				
利根川 (渡良瀬川)	黒坂石川	みどり市東町沢入地先	(1)黒坂石川護岸	異常なし		
	押手川	みどり市東町小中地先	(2)押手川床固群	自然石を固定していたワイヤーロープが外れている	事務所対策方針により対応	
	袖丸沢	みどり市東町小中地先	(3)袖丸沢二号砂防堰堤	異常なし		
	小中川	みどり市東町小中地先		(4)小中川砂防堰堤	開口部にロープの緩みあり	ロープの緩み解消
				(5)小中川下流砂防堰堤	異常なし	
				(6)小中川流路工	異常なし	
	小黒川	桐生市黒保根町鹿角地先		(7)小黒川三号砂防堰堤	異常なし	
				(8)湧丸砂防堰堤	異常なし	
			桐生市黒保根町水沼地先 みどり市東町荻原地先	(9)関守床固群	注意喚起看板の欠損 擬木柵・法面対策未施工 トラロープ緩みあり	注意喚起看板の再設置 R2整備工事にて対応予定 トラロープ緩み解消
	鳥居川	桐生市黒保根町下田沢地先		(10)鳥居川上流一号砂防堰堤	堆砂敷の陥没・土砂流出の危険あり	注意喚起看板を設置 土砂撤去検討中
				(11)鳥居川床固群	異常なし	
	川口川	桐生市黒保根町宿廻地先		(12)川口川下流砂防堰堤	異常なし	
				(13)川口川下流砂防堰堤(副堤)	異常なし	
	深沢川	桐生市黒保根町宿廻地先		(14)樽下床固	異常なし	
	渡良瀬川	みどり市大間々町上神梅地先		(15)上神梅砂防堰堤	異常なし	
				(16)上神梅護岸	倒木、法面崩壊あり	R2整備工事にて対応予定
				(17)神梅護岸	異常なし	
				(18)神梅床固群	異常なし	
				(19)花輪床固群	部分的に高低差あり	注意喚起看板を設置 ロープによる立入禁止措置
	山田川	桐生市川内町地先		(20)日暮沢砂防堰堤	異常なし	
	大久保沢	桐生市川内町地先		(21)大久保沢砂防堰堤	異常なし	
	栃久保沢	桐生市川内町地先		(22)栃久保沢砂防堰堤	異常なし	

## 安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	渡良瀬川河川事務所
水系名	利根川	河川名	松木川
施設名	足尾砂防堰堤	区域番号	



・擬木階段上に倒木。

点検日：R2.4.9



・倒木を撤去済み。

対策日：R2.4.9

## 安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	渡良瀬川河川事務所
水系名	利根川	河川名	餅ヶ瀬川
施設名	小滝川四号砂防堰堤	区域番号	



・遊歩道の転落防止柵が一部破損。

点検日: R2.4.9



・日光市で遊歩道入口に立入禁止措置済み。

確認日: R2.4.9

## 安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	渡良瀬川河川事務所
水系名	利根川	河川名	小中川
施設名	小中川砂防堰堤	区域番号	

### 対策前

開口部に  
ロープの  
ゆるみあり



点検日: R2. 4. 8

### 対策後

ロープの  
ゆるみ解  
消



対策日: R2. 4. 10

## 安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	渡良瀬川河川事務所
水系名	利根川	河川名	小黒川
施設名	関守床固群	区域番号	

### 対策前

注意喚起  
看板の欠  
損



点検日: R2. 4. 7

### 対策後

注意喚起  
看板の再  
設置



対策日: R2. 4. 9

## 安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	渡良瀬川河川事務所
水系名	利根川	河川名	渡良瀬川
施設名	花輪床固群	区域番号	

### 対策前

この先高低差あり



点検日: R2. 4. 8

### 対策後

ロープと注意喚起看板による立入禁止措置



対策日: R2. 4. 10