


日光砂防事務所では、日光市及び日光砂防ボランティア協会と連携し、毎年GW前及び夏休み前に一般利用の多い管内砂防施設と近接した公園・遊歩道等の安全点検を実施しており、令和7年4月21日、22日、23日にGW前の安全利用点検を実施しました。

河川では安全に留意し、自然を楽しみましょう。

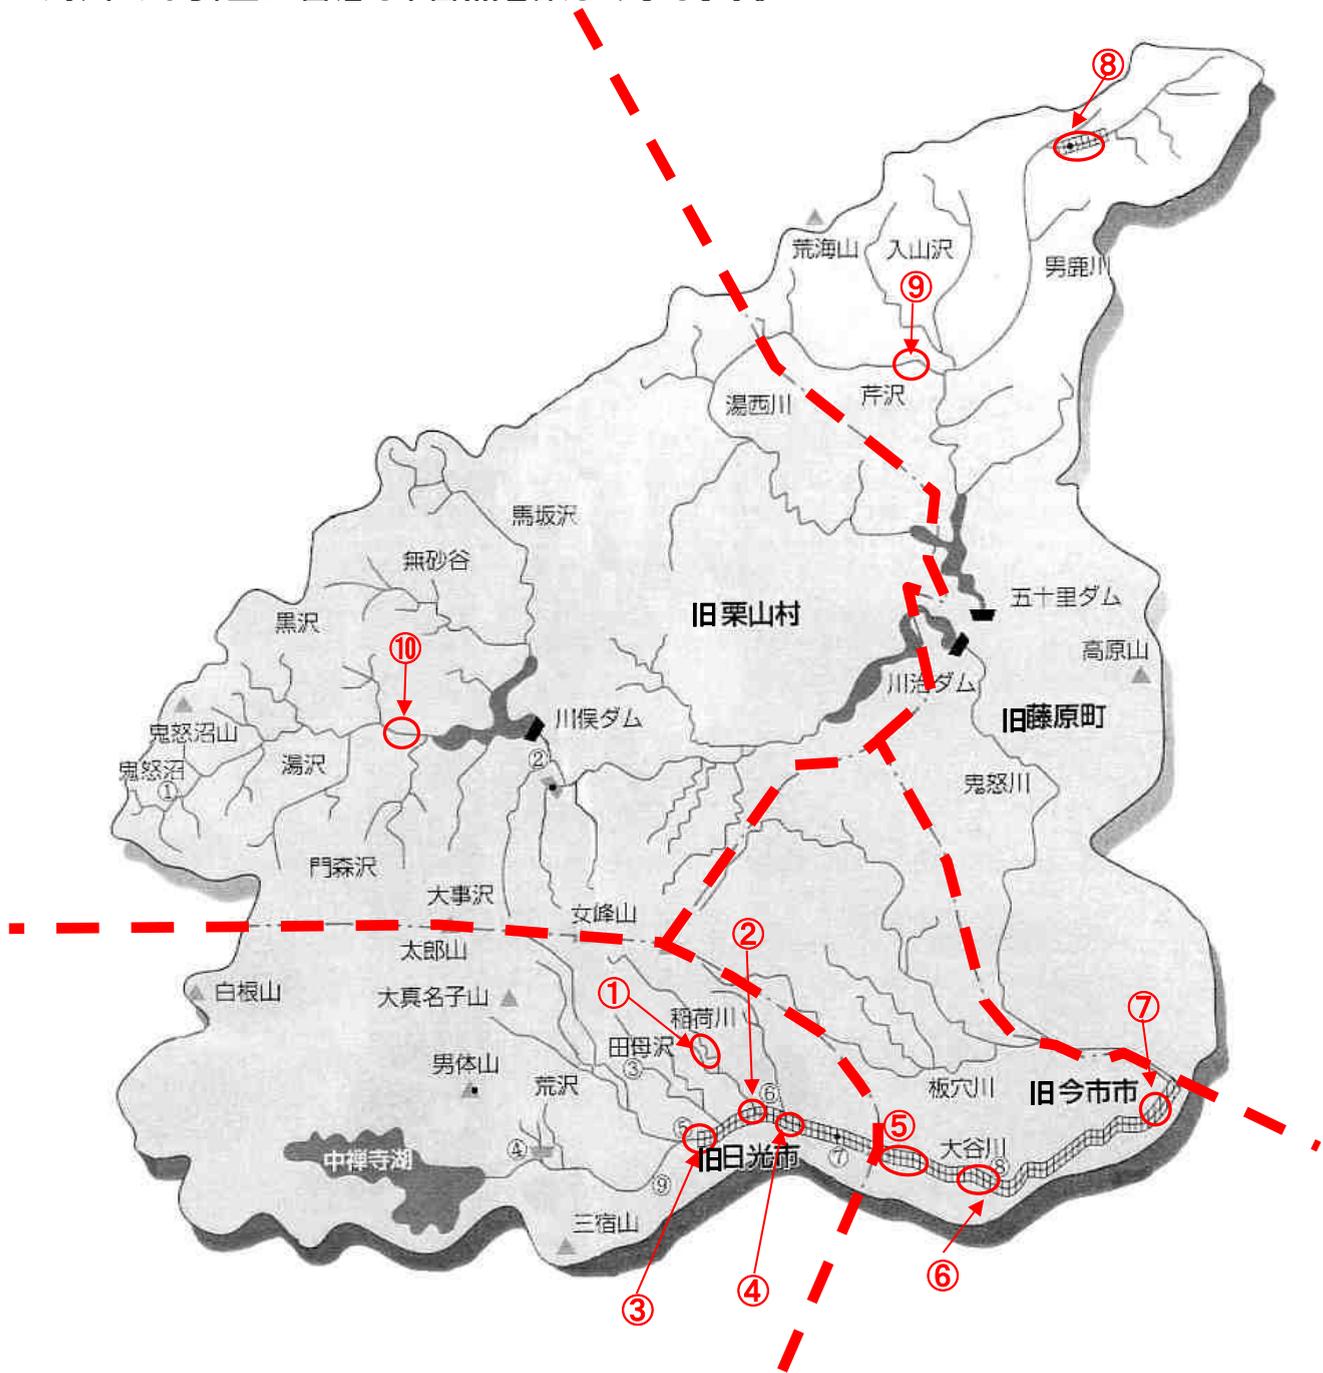

- ① 稲荷川第9上流～天狗沢砂防堰堤(ハイキング、登録有形文化財)
- ② 稲荷川緑の砂防ゾーン(稲荷川第2～稲荷川第3床固、稲荷川河川緑地)
- ③ 大谷川上流床固群(荒沢第2～第3床固、大日堂跡、ウォーキングトレイル)
- ④ 大谷川中流床固群(大谷川第7～所野床固、大谷川河川緑地)
- ⑤ 大谷川中流床固群(瀬尾第4～第10床固、親水施設)
- ⑥ 大谷川中・下流床固群(今市上流第1～今市下流第3床固、大谷川グリーンパーク)
- ⑦ 大谷川下流床固群(針貝第1～第3床固、大谷川河川緑地)
- ⑧ 横川床固群(親水施設)
- ⑨ 芹沢床固群(親水施設)
- ⑩ 湯元床固群(親水施設)

河川における安全利用点検に関する点検結果一覧表

整備局名	関東地方整備局	事務所名	日光砂防事務所								1/2
水系名	河川名	対象区域			点検対象施設名	点検項目	点検実施期間	点検手法	点検結果	対策の要否	実施予定の応急措置
		左右岸		区域番号							
利根川	稲荷川	右岸	日光市	①	稲荷川第9上流砂防堰堤 ～ 天狗沢砂防堰堤 (ハイキング、 登録有形文化財)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	4月22日	目視	・稲荷第2堰堤展望台基礎下部の横板が倒れ掛かっている。	要	・緊急性はないため今後対応予定
		右岸	日光市	②	稲荷川第2床固 ～ 稲荷川第3床固 (稲荷川緑の砂防ゾーン、 稲荷川河川緑地)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	4月22日	目視	・駐車場への通路の途中に倒木があり道をふさいでいる(日光市対応案件)。	要	・近々で倒木撤去を実施
	大谷川	左岸	日光市	③	荒沢第2床固 ～ 荒沢第3床固 (大日堂跡、 ウォーキングトレイル)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	4月22日	目視	・措置が必要な異常は無し		
		右岸	日光市	④	大谷川第7床固 ～ 所野床固 (大谷川河川緑地)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	4月22日	目視	・大谷川9床下流の階段護岸上に草が生い茂っている。	要	・緊急性はないため応急措置無。今後整備工事対応
									・大谷川13床上流の水路渡河橋・14床右岸・15床右岸の転落防止木柵の一部が腐食。	要	・テープにて注意喚起
右岸	日光市	⑤	瀬尾第4床固 ～ 瀬尾第10床固 (親水施設、日光だいや川公園隣接)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	4月23日	目視	・水管橋上流堤防上に直径10cm深さ50cm程度の陥没穴あり	要	・当日中に砂を詰め補修		
								・水管橋上流堤防上の転落防止柵の一部が腐食	要	・テープにて注意喚起	

河川における安全利用点検に関する点検結果一覧表

整備局名	関東地方整備局	事務所名	日光砂防事務所								2/2
水系名	河川名	対象区域			点検対象施設名	点検項目	点検実施期間	点検手法	点検結果	対策の要否	実施予定の応急措置
		左右岸		区域番号							
利根川	大谷川	左右岸	日光市	⑥	今市上流第1床固 ～ 今市下流第3床固 (大谷川グリーンパーク)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	4月23日	目視	・今市下流左岸ほか転落防止木柵で下部の横さんが不足 ・大谷橋上流左岸樋管部周辺の転落防止柵破損	要	・テープにて注意喚起
		左岸	日光市	⑦	針貝第1床固 ～ 針貝第3床固 (大谷川河川緑地)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	4月23日	目視	・措置が必要な異常は無し	要	・4/24日光土木保全管理課に状況報告
	男鹿川	右岸	日光市	⑧	横川床固群 (親水施設)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	4月21日	目視	・下流樋管注意看板の文字が日焼けで見えなくなっている。 ・下流車止め柱の1か所に鍵無し	要	・応急表示を掲示
		右岸	日光市	⑨	芹沢床固群 (親水施設)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	4月21日	目視	・措置が必要な異常は無し	要	・今後設置予定
鬼怒川	左岸	日光市	⑩	湯元床固群 (親水施設)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	4月21日	目視	・措置が必要な異常は無し			

点検状況

