令和3年度 研究成果の概要(1/2)

研究テーマ:「LPWA による高密度センサデータの超遠距離取得とデータプラットフォーム連携に関する技術研究開発」

研究代表者

・氏名(ふりがな):亀田 敏弘(かめだ としひろ)

・所属、役職:筑波大学 システム情報系 准教授

研究期間:令和2年11月~令和5年3月

研究参加メンバー(所属団体名のみ)

筑波大学

研究の背景・目的

電源確保や通信の問題からこれまでは収集が困難とされてきた社会基盤の各種データが存在する。これらのデータを LPWA 高密度センサ網を用いて超遠距離から大量取得し、i-Construction における国土交通データプラットフォームにデータを供給して多角的に利活用することは重要と考えられる。LoRa を活用することで免許や通信コストを不要とし、さらに、既存の社会基盤計測分野のセンサを活用できるインターフェースを開発し、高利得の信号受信システムを用いることで、これまで蓄積されてきたセンシングノウハウを継承しつつ、大量のデータ計測・蓄積・配信・分析を一気通貫で自動化し、維持管理における省力化・省人化の実現を目指すものである。

研究内容(研究の方法・項目等)

免許と通信料が不要の LPWA 規格である LoRa を用いてコスト削減を図るとともに, 汎用性の高いインターフェースを開発することで, 社会基盤計測部分のセンシングノウハウ(匠のノウハウ)の部分と IT 技術を生かせる部分について役割分担を明確化して, 社会基盤専門分野の知が生かせるシステムの提案と実証を目指している.

計測実証地点には, 国道 17 号赤谷川大橋, 月夜野大橋(ともに群馬県)を選定した. 前者は見通し範囲が狭いケース, 後者は見通し範囲が広いケースとなる. 双方に対して, LPWA 受信強度を計測し, 効果的なデータ収集の方法を検討した(図1).

赤谷川大橋については、沼田維持修繕出張所の30m高の鉄塔(図2)と中継を活用し、また、月夜野大橋については、鉄塔の活用により直接受信を行って、データ自動収集を行うシステムを令和4年度の期間に構築する.



各橋梁と出張所の位置関係



出張所の鉄塔全景

令和3年度 研究成果の概要(2/2)

研究成果の概要

R3年度は前年度の現地調査結果をもとに実際に機器を設置してシステムの状況の調査研究を行った.

1. 赤谷川大橋へのセンサと LPWA 送信機の設置 センサと送信機の設置状況を図 3.4.5 にそれぞれ示す.



図3 測点③の亀裂変位計



図4 測点④の亀裂変位計



図5 送信機①の設置状況

2. 月夜野大橋へのセンサと LPWA 送信機の設置 センサと送信機の設置状況を図 5.6 にそれぞれ示す.



図6 起点側の防水型変位計



図 7 据置型傾斜計



図8 送信機34の設置状況

3. 沼田維持修繕出張所鉄塔へのアンテナの設置と受信機の設置 出張所 30m 高鉄塔への LPWA アンテナと受信機の設置状況を図 9 に示す.



図 9 LPWA アンテナと 受信機

4. 送受信状況の確認

送信機近傍での LPWA 信号を図 10 の通り確認した. 出張所鉄塔では, 月夜野大橋からの信号のみを確認した(図 11). 赤谷川大橋については R4 年度に中継局を設置して出張所鉄塔での受信を実現する計画である.

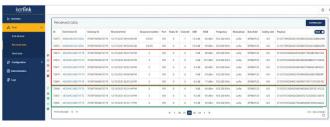


図 10 送信機近傍での LPWA 信号状況

message nistory				
Time	Node	C Freq	SF pRSS	
Wednesday 15-12-2021 13:31:49	00 00 00 09	0 923200000	9 -103	
Wednesday 15-12-2021 13:31:29	80 00 00 00	0 923200000	9 -105	
Wednesday 15-12-2021 13:01:19	00 00 00 07	0 923200000	9 -103	
Wednesday 15-12-2021 13:01:10	00 00 00 06	0 923200000	9 -108	
Tuesday 14-12-2021 16:01:18	00 00 00 0a	0 923200000	9 -103	
Tuesday 14-12-2021 15:31:18	00 00 00 09	0 923200000	9 -104	
Tuesday 14-12-2021 15:01:17	00 00 00 07	0 923200000	9 -103	
Tuesday 14-12-2021 15:01:08	00 00 00 06	0 923200000	9 -104	
Monday 13-12-2021 16:05:03	26 01 37 c4	0 923200000	9 -98	

図 11 出張所での LPWA 信号状況